

旭計器インジケータージェロスパン設定方法 (K707 標準サブユニット)

機種 : A5 2 1 2 - 1 7



- ① E エンターキーを押しながら ▶ + ▲ を押す。
- ② 表示が cAL1になる。
- ③ M モードキーを押す。
- ④ 表示が ≡Eroになる。
- ⑤ M モードキーを押す。
- ⑥ 表示が SPAnになる。
- ⑦ M モードキーを押す。
- ⑧ 数値を1000にし計量部へ分銅1kgを入れる。
分銅を入れている間に 表示がSPAnに戻る時は再度 M モードキーを押す。
- ⑨ 分銅1kgを入れている状態で M モードキーを押す。
- ⑩ インジケータの表示が1000になる。
- ⑪ 分銅を計量部から外して表示が 0 になれば完了。

※簡易ゼロ調整

M モードキーを押しながら
▲ キーを押すと表示が0
になります。

1回で0にならない場合は
数回実施して下さい。

※簡易ゼロ調整保持設定

- ① E エンターキーを押しながら、M モードキーを押す。
- ② 表示が cond になる。
- ③ M モードキーを7回押す。
- ④ 表示が b.Upになる。
- ⑤ ▲キーを押して設定値を on にする。
- ⑥ E エンターキーを押して設定完了。
設定後は前面パネル右側のMEランプが点灯する。